10. Procedimiento de seguridad para el corte de ranuras Charpy/Izod

Muestra 10mm con ranura V de 2mm

Aviso de precaución

a) ¡NO ATASQUE LA MÁQUINA! CORTAR MATERIALES DEMASIADO DUROS O USAR UNA BROCHA POCO AFILADA PUEDEN AHOGAR LA MÁQUINA Y CAUSAR DAÑOS.
PARE LA MÁQUINA INMEDIATAMENTE CON EL BOTÓN DE STOP. LIBERAR Y QUITAR LA MUESTRA. SELECCIONAR LA DIRECCIÓN DE CORTE 'HACIA ARRIBA'.

b) Es esencial que los componentes estén debidamente sujetos antes de que la brocha comience a cortar.

c) Una vez cortados, es esencial quitar los componentes de su sujeción antes de presionar el botón de corte 'hacia arriba'.

Comprobar el Tipo de Sujeción de Brocha instalado

Usar Tabla 1 para asegurar la instalación de la sujeción de brocha correcta,

Tabla: 1

RANURA	TIPO DE BROCHA	BROCHA	SUJECIÓN DE BROCHA
2mm 'V'	C	CNB30-027A2	X
1mm 'V'	M	CNB30-028A2	X
2mm 'U'	P	CNB30-006A2	Y
3mm 'U'	N	CNB30-005A2	Y
5mm 'U' (2 Cortes)	JS	CNB30-004A2	Y
0.13"/3.3mm "V"	H	CNB30-002A2	X
3.5mm "V"	T	CNB30-035A2	X
2mm 'V' Sub-tamaño (5-2.5mm) ver 10H	C	CNB30-027A2	W
2-5mm 'U' Sub-tamaño (5-2.5mm) ver 10H	JS,N & P	CNB30-004A2 CNB30-005A2 CNB30-006A2	U

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

10 A. Cómo cambiar la sujeción de brocha

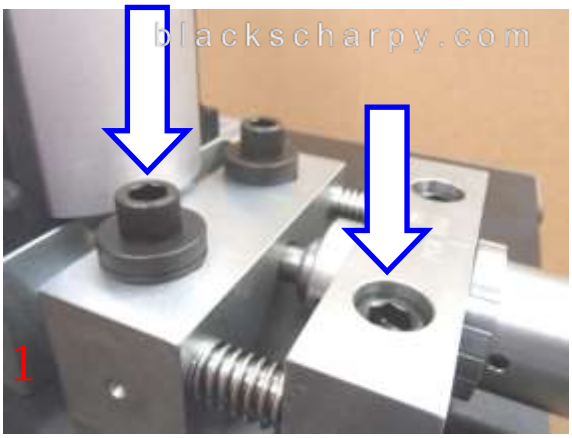

Quitar tuercas de fijación

Quitar piezas de fijación

Piezas de fijación desmontadas

Quitar tornillos de fijación de brocha

Quitar sujeción de brocha

Montar la sujeción de brocha adecuada

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

Apretar tornillos de fijación

Sujeción de brocha montada

Comprobar el movimiento libre de la brocha

Montar piezas de fijación

Piezas de fijación montadas

Comprobar que la fijación está sujete contra los dos pasadores

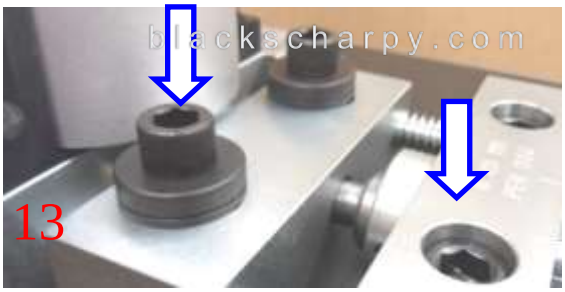

Apretar tuercas de fijación

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

10 B. Ajuste de Brocha

Cerrar la pantalla protectora de la brocha sin muestras dentro

CNB31– Pulsar “arriba” para elevar la posición de la brocha

CNB34– Girar “arribar” para elevar la posición de la brocha

Quitar la pantalla de protección de la brocha

Quitar 7 tornillos y la cubierta superior

Mirar en el interior. Quitar la clavija de bloqueo de la brocha

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

Quitar clavija de bloqueo de brocha

Introducir brocha a través de la parte superior a la clavija de bloqueo

Montar clavija de bloqueo

Fijar clavija de bloqueo

Montar cubierta superior

Colocar pantalla protectora

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

10 C. Colocación de la muestra en posición Axial

Poner muestra de 10mm en la fijación para que la muestra esté en contacto con el tornillo de ajuste axial

Comprobar posición axial y brocha respecto a la muestra

Comprobar la posición axial y reajustar cuando sea necesario

Apretar la tuerca de bloqueo para mantener la posición del tornillo

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

COMPROBACIÓN DEL CLIENTE DE LA POSICIÓN AXIAL CON SU PROPIO EQUIPO

Muesca a la izquierda de la línea central del espécimen, a digamos 0.010 pulgadas

1. Posición inicial de la muesca

2. Soltar el espécimen
3. Mover el espécimen mediante un calibrador de separaciones de 0.010 pulgadas
4. Fijar el espécimen

5. Volver a colocar el tornillo de ajuste

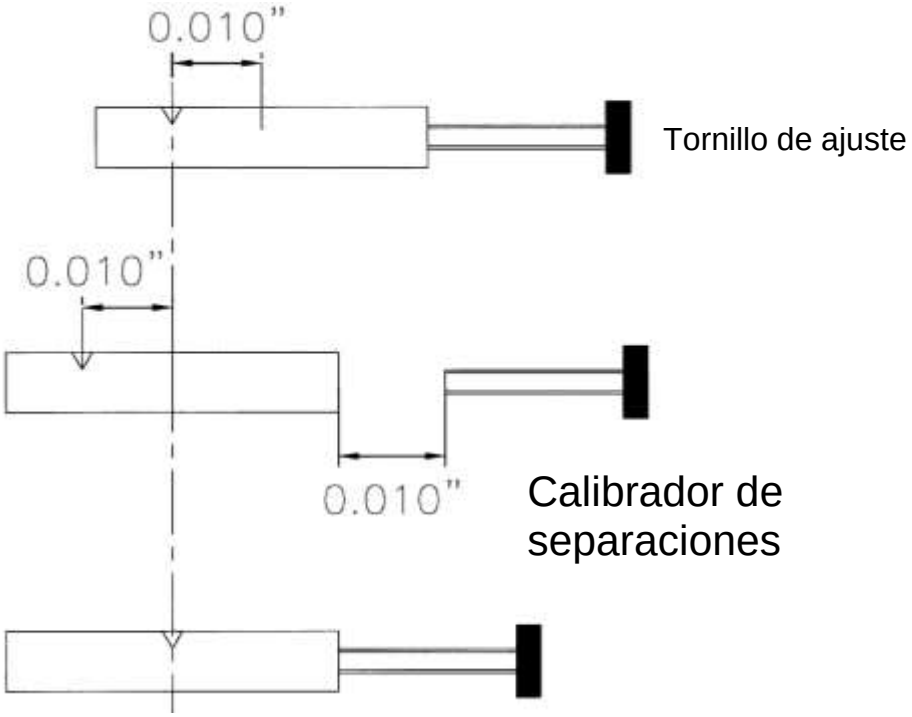

Muesca a la derecha de la línea central del espécimen, a digamos 0.010 pulgadas

1. Posición inicial de la muesca

2. Volver a colocar el tornillo de ajuste mediante un calibrador de separaciones de 0.010 pulgadas

3. Soltar el espécimen
4. Mover el espécimen
5. Fijar el espécimen

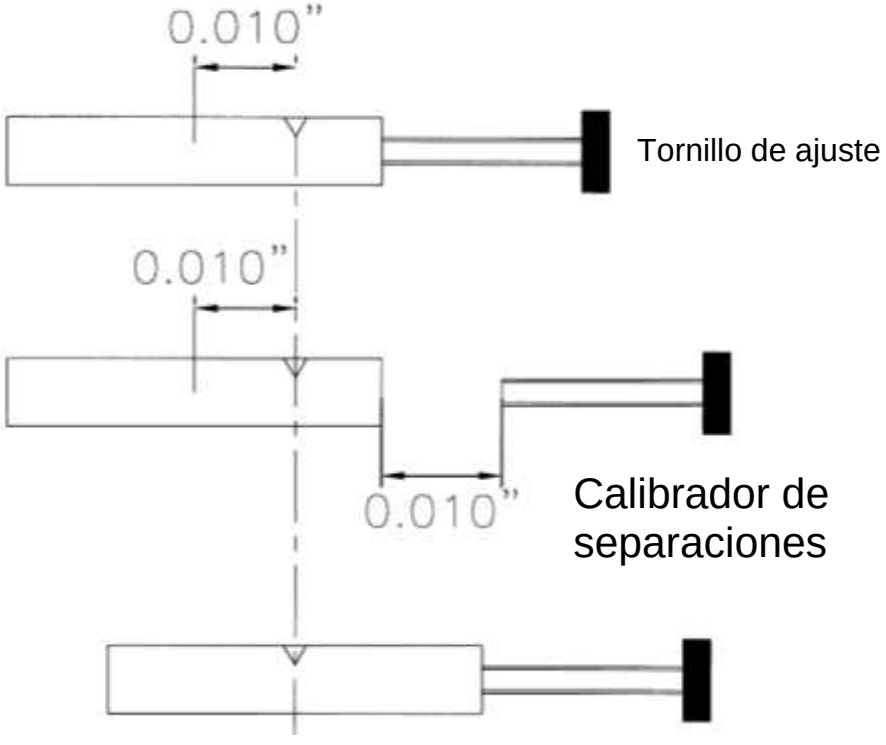

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

10 D. Ajuste de la Profundidad de Brocha

CNB31– Pulsar “arriba” para elevar la posición de la brocha sin ninguna muestra en el interior

CNB34– Girar “hacia arriba” para elevar la posición de la brocha sin ninguna muestra en el interior

Abrir pantalla de protección de brocha y determinar galga de espesores para el tipo de brocha usado, consultar Tabla 2

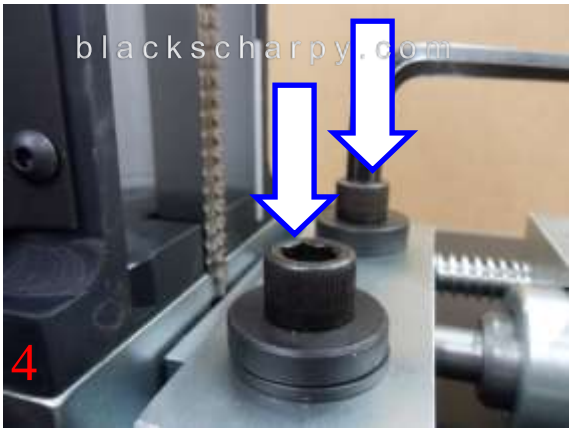

Quitar las dos tuercas de fijación de la abrazadera ajustable

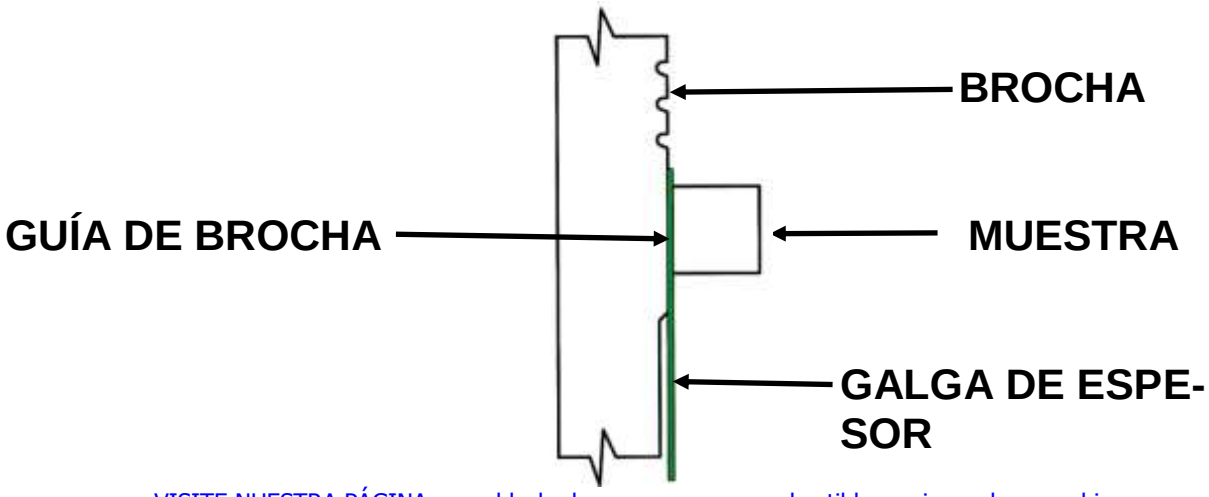

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

Tabla 2

Ranura	TIPO DE BROCHA	BROCHA	GROSOR DE GAL-GA DE ESPESORES
2mm 'V'/2mm 'V' Sub-tamaño	C	CNB30-027A2	0.005"
1mm 'V'	M	CNB30-028A2	0.005"
2mm "U"/2mm 'U' Sub-tamaño	P	CNB30-006A2	0.016"
2mm 'U'/2mm 'U' Sub-tamaño	N	CNB30-005A2	0.055"
3mm 'U'/3mm 'U' Sub-tamaño	N	CNB30-005A2	0.016"
5mm 'U'/5mm 'U' Sub-tamaño (2 Cortes)	JS	CNB30-004A2	0.005" 1er CORTE
0.13"/3.3mm "V"	H	CNB30-002A2	0.004"
3.5mm "V"	T	CNB30-035A2	0.004"

Usar galgas de espesor localizadas entre la guía de brocha y la muestra

Avanzar la fijación ajustable para que las galgas de espesor encajen sin fricción

Apretar tornillos de fijación de la abrazadera ajustable

Comprobar que las galgas de espesor encajan sin fricción, reajustar en caso necesario

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

10 E. Corte de muestra

Colocar muestra

Empujar la muestra hacia arriba contra el tornillo axial

Fijar la muestra usando el mango

Clavijas de fijación sujetando la muestra

Aplicar aceite para cortar en los dientes de la brocha, usando el pincel incluido con la máquina

Cerrar la pantalla de protección de la brocha

Recomendamos líquido RTD para el corte de metales

VISITE NUESTRA PÁGINA www.blackscharpy.com para combustibles y piezas de recambio

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

CNB34 Solo– Seleccionar velocidad de brocha

CNB34 Solo
La velocidad óptima viene determinada por las pruebas. En caso de duda, comenzar a una velocidad menor.
Configuración típica:
Acero suave 7
Acero inoxidable 2

CNB31– Pulsar “abajo” para cortar la muestra

CNB34– Girar “abajo” para cortar la muestra

Abrir la pantalla protectora de la brocha

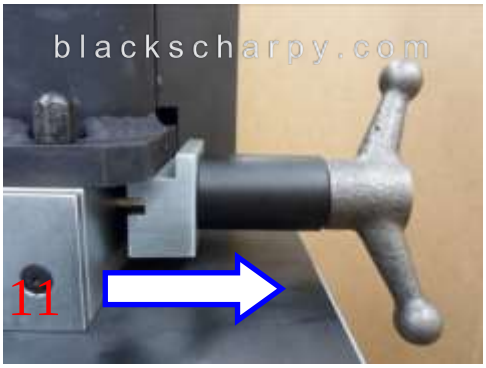

Soltar el mango de fijación

Aviso:
Para evitar dañar los dientes de la brocha, quite la muestra ANTES de elevar la brocha

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

Quitar la muestra

Muestra cortada

Cerrar la pantalla de protección de la brocha

Elevar brocha

Abrir pantalla de protección de la brocha

Limpiar los dientes de la brocha usando un cepillo de alambre incluido con la máquina, sacando las viru-tas de los dientes

Limpiar concienzudamente la zona de sujeción e interior de la pantalla de protección usando el cepillo provisto con la máquina. La máquina queda preparada para el próximo corte

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

10 F. Ajuste de la profundidad de corte

Marcar la posición en la cabeza guía con un rotulador

Aviso:
La cabeza guía está graduada.

1 división altera la profundidad de brocha en 0.05mm.

Incrementa la profundidad de corte

Disminuye la profundidad de corte

Soltar los tornillos de fijación de la abrazadera ajustables

Ajustar cabeza guía con la profundidad de corte necesaria.

Apretar los tornillos de fijación de la abrazadera ajustable

Aviso:
El ajuste de la cabeza guía puede rebotar. Ajuste siempre en una dirección.

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

10 G. CORTE JS

Corte U 5mm
1er corte, usar galgas según la Tabla 2 para establecer profundidad de corte

1er corte completado produciendo un corte de 3mm de profundidad

2º corte, usando el listón de 2mm detrás de la muestra para producir un corte de 5mm de profundidad

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

10 H. SUJECIONES DE BROCHA, SUB-TAMAÑO

Sujeción de Brocha “X”, corte V de 2mm profundidad

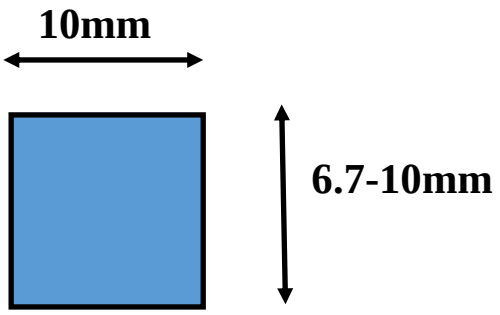

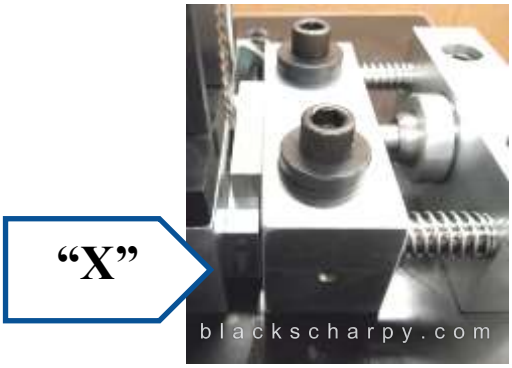

Sujeción de Brocha “W”, corte V de 2mm de profundidad

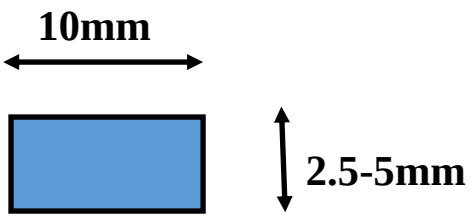

Sujeción de Brocha “U”, corte U de 2mm de profundidad

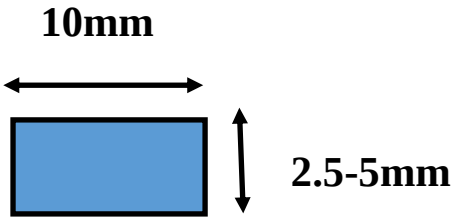

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

10 I. CORTES MÚLTIPLES (OPCIONES)

Muestra con ranuras múltiples de 10mm

Sujeción de Brocha tipo A encajada, con el bloque de configuración posicionado con precisión

Corte de ranuras múltiples de 10mm en muestra cuadrada

Corte de 1ª ranura

Corte de 2ª ranura

Corte de 3ª ranura

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO

Corte de ranura múltiple de 0.45”/11.4mm en muestra cilíndrica con brocha “H”

Corte de muestras cilíndricas con múltiples ranuras, mostrando el bloque de sujeción que posiciona radialmente las ranuras

Fijación de una muestra cilíndrica, usando un bloque de sujeción con barras estrechas

Corte de la 1ª ranura

Corte de la 2ª ranura

Aviso:
Se pueden cortar hasta 3 ranuras en muestras cuadradas o cilíndricas con un espacio de 28mm

© R.J.W. LTD. 2018 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO PREVIO